
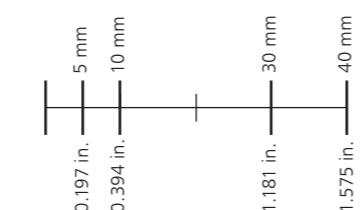
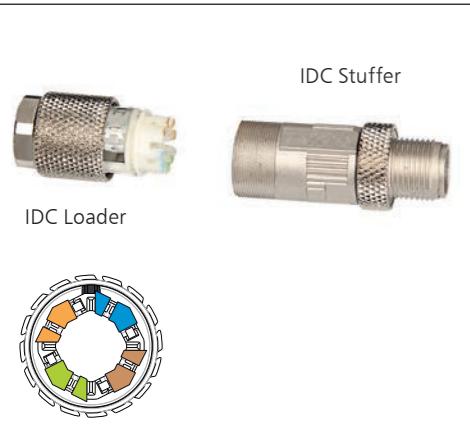


(de) Montagehinweis für den Installateur

(en) Mounting note for the installer

(fr) Notice d'installation pour l'installateur

Kabelkonfektion / Cable preparation / Préparation du câble

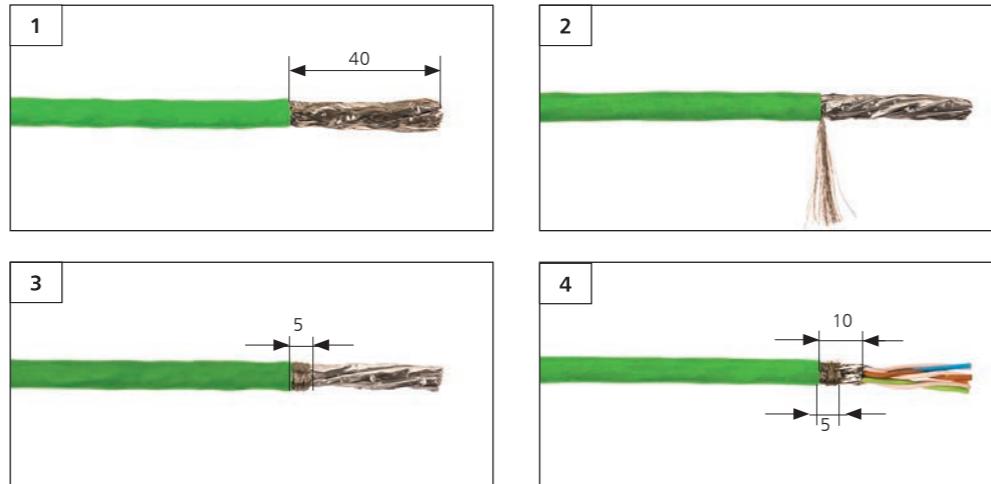

de

DEUTSCH

HINWEIS

Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

HINWEIS

Kabel soweit wie möglich verdrillt lassen, um die höchste Leistung zu bekommen, vorausgesetzt für die jeweilige Leistungs Klasse wird das entsprechende Kabel verwendet.

Kabelkonfektion

Abb. 1: Kunststoffmantel ca. 40 mm abisolieren.**Abb. 2:** Geflechtschirm gleichmäßig um den Folienschirm drehen.**Abb. 4:** Folienschirm 10 mm stehen lassen.

en

ENGLISH

NOTE

Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!

NOTE

Maintaining the factory twist rate during the termination process will result in the highest performance, assuming the proper cable is used for a given level of performance.

Cable preparation

Fig. 1: Remove about 1.574 inches of the plastic sheath.**Fig. 2:** Wrap the braided shield evenly around the foil shield.**Fig. 4:** Leave 0.394 inches of the foil shield.

fr

FRANÇAIS

NOTICE

Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

NOTICE

Laisser le brins de câble torsadés le plus loin possible pour obtenir la meilleure performance pourvu que le câble utilisé soit approprié pour la classe de performance respective.

Préparation du câble

Fig. 1: Dénuder le gainage plastique d'environ 40 mm.**Fig. 2:** Enrouler le blindage tressé régulièrement autour du blindage en feuille.**Fig. 4:** Laisser 10 mm du blindage en feuille.









(de) Anschlussmatrix Adernfarbfolge für Leitungen Typ A und Typ B

(en) Connection matrix of wire color sequence for cables type A and type B



(fr) Matrice de raccordement relative à la séquence de couleurs des brins pour câbles type A et type B

Typ B / type B / type B		Typ A / type A / type A		
weißes Ladestück white stuffer cap pièce de chargement blanche	Kreuzung bl/gn Crossing bl/gn Croisement bl/gn	Keine Kreuzung No Crossing Sans croisement	Kreuzung bl/or Crossing bl/or Croisement bl/or	Kreuzung gn/bn Crossing gn/bn Croisement gn/bn

Kabelmontage / Cable connection / Raccordement du câble

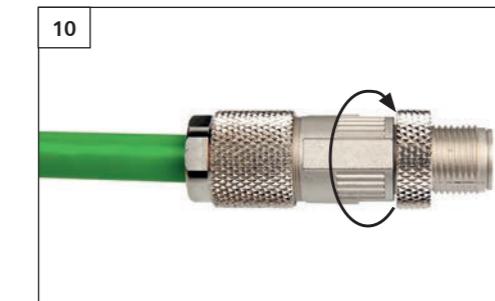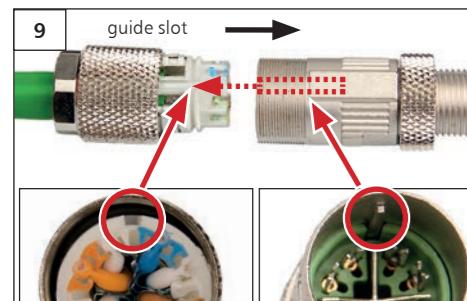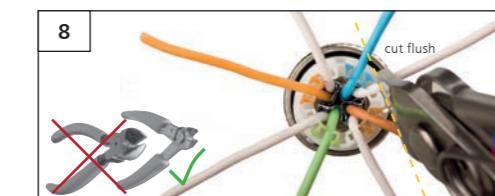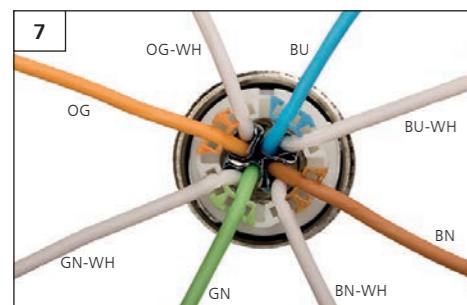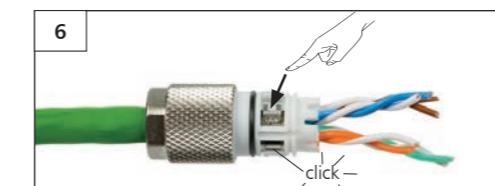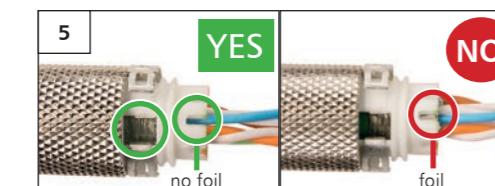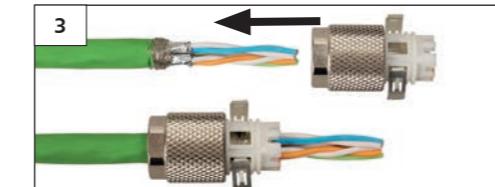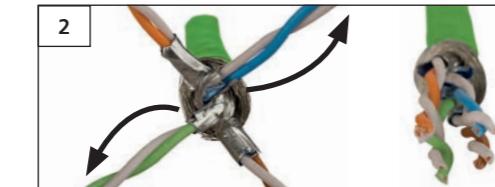

Demontage / Disassembly / Démontage

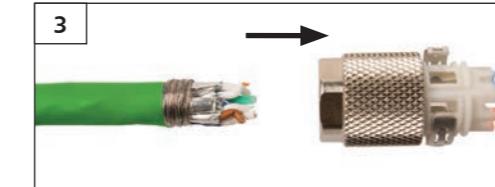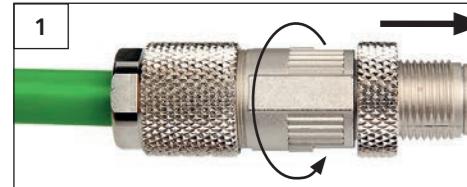

de

DEUTSCH



HINWEIS

Farbige Markierungen auf dem Ladestück beachten!

Kabelmontage

Abb. 1: Farbmarkierungen des Ladestückes zu den Adernpaaren ausrichten.

Abb. 2: Die Adernpaare blau/weiß und grün/weiß wenn nötig überkreuzen. Sortierte Adernpaare wieder nach vorne bündeln.

Beachten: Die Kreuzung der Adernpaare ist vor dem Einführen in das Ladestück vorzunehmen!



HINWEIS

Auf die richtige Positionierung des Kabels im Ladestück achten!

Abb. 3: Das Ladestück über die Adernpaare schieben.

Abb. 4: Das Ladestück durch Drehen so positionieren, dass die Farbmarkierung des Ladestückes mit dem Adernpaar des Kabels übereinstimmt.

Abb. 5: Es ist darauf zu achten, dass das Schirmgeflecht von 5 mm im Fenster sichtbar ist. Der Folienschirm darf in den Anschlussfugen nicht sichtbar sein. (Kurzschlussgefahr!)

Abb. 6: Die Schirmklammern in die Verrastung drücken.

Abb. 7: Die Adern entsprechend der Farbkodierung in die Fugen des Ladestückes legen. (Zulässige Kreuzungen siehe Anschlussmatrix Seite 1)

Abb. 8: Adern mit Elektroseitenschneider bündig am Gehäuse abschneiden.

Abb. 9: Beim Zusammenführen Führungsnut des Ladestücks und Steg des Steckergehäuses aufeinander ausrichten.

Abb. 10: Ladestück mit Steckergehäuse fest verschrauben.

en

ENGLISH



NOTE

Pay attention to the colored marks on the stuffer cap!

Cable connection

Fig. 1: Align the colored marks of the stuffer cap with the wire pairs.

Fig. 2: Cross the pairs blue/white and green/white if necessary. Bundle the sorted wire pairs again forward.

Attention: Cross the wire pairs before inserting them into the stuffer cap!



NOTE

Make sure that the cable is correctly positioned in the stuffer cap!

Fig. 3: Slip the stuffer cap over the wire pairs.

Fig. 4: Turn the stuffer cap until the color mark of the stuffer cap is exactly aligned with the wire pair.

Fig. 5: Make sure that the 5 mm of braided shield are visible in the opening of the stuffer cap. The foil shield should not be visible in the wire slots. (risk of short-circuit!)

Fig. 6: Press the 2 shield clamps into the clip mechanism.

Fig. 7: Insert the wires according to the color coding into the slots of the stuffer cap. (See connection matrix page 1 for allowed crossings)

Fig. 8: Cut the wires flush at the housing edge with electronic diagonal cutters.

Fig. 9: When combining the two parts align the guide slot of the stuffer cap with the ridge of the plug housing ...

... and tightly screw stuffer cap with plug housing.

fr

FRANÇAIS



NOTICE

Respecter le répérage couleur sur la pièce de chargement!

Raccordement du câble

Fig. 1: Aligner le répérage couleur de la pièce de chargement aux paires de fils.

Fig. 2: Si nécessaire croiser les paires de fils bleu/blanc et verte/blanc. Rassembler les paires de fils triées vers l'avant.

Attention: Croiser les paires de fils avant de les insérer dans la pièce de chargement!



NOTICE

Faire attention à positionner le câble correctement dans la pièce de chargement !

Fig. 3: Glisser la pièce de chargement sur les paires.

Fig. 4: Tourner la pièce de chargement pour aligner le répérage exactement sur la paire de fils.

Fig. 5: Faire attention que le blindage tressé de 5 mm soit visible dans l'ouverture de la pièce de chargement. Le blindage en feuille ne doit pas être visible dans les logements des fils. (risque de court-circuit!)

Fig. 6: Enfoncer les deux clips de blindage avec un petit tournevis dans le mécanisme d'encliquetage.

Fig. 7: Insérer les fils dans les logements de la pièce de chargement conformément au répérage couleur. (Pour les croisements admissibles voir matrice de raccordement page 1)

Fig. 8: Couper les fils nets au bord du boîtier avec une pince coupante électrique.

Fig. 9: Pour l'assemblage aligner la rainure de guidage de la pièce de chargement avec la traverse du boîtier du connecteur mâle.

Fig. 10: Visser fermement la pièce de chargement avec le boîtier du connecteur mâle.